

**エアバッグのリコール届出が行われました!!
対象エアバッグの取外回収をお願いします**

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2016年1月26日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部位	対策済ステッカー番号
BMW(株)	平成14年～18年生産の BMW (316ti、318ti、318i、318i ツーリング、 318Ci、320i、325i、325i ツーリング、330i、 330Xi、330Ci、330Ci カブリオレ、M3、M3 CSL、525i、525i ツーリング、530i、530i ツーリング、 540i、M5、X5、X5 3.0、X5 4.4、 X5 4.6is)の一部車両	運転席	外-2290
ニコル レーシング ジャパン	平成14年～18年輸入の アルピナ(B3-3.3、B3-3.3 4WD ツーリング、 B3-3.3 4WD、B3S、B3S クーペ、B3 S ツーリング、 B3S カブリオ、B10-3.3、B10-V8S、 B10-V8S ツーリング)の一部車両	運転席	外-2302


リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHPにてご確認ください。

<国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H28/1/26 届出)

<自再協 HP> <http://www.jarp.org/> (H28/1/27 掲載予定)

2.確認手順

【確認①】

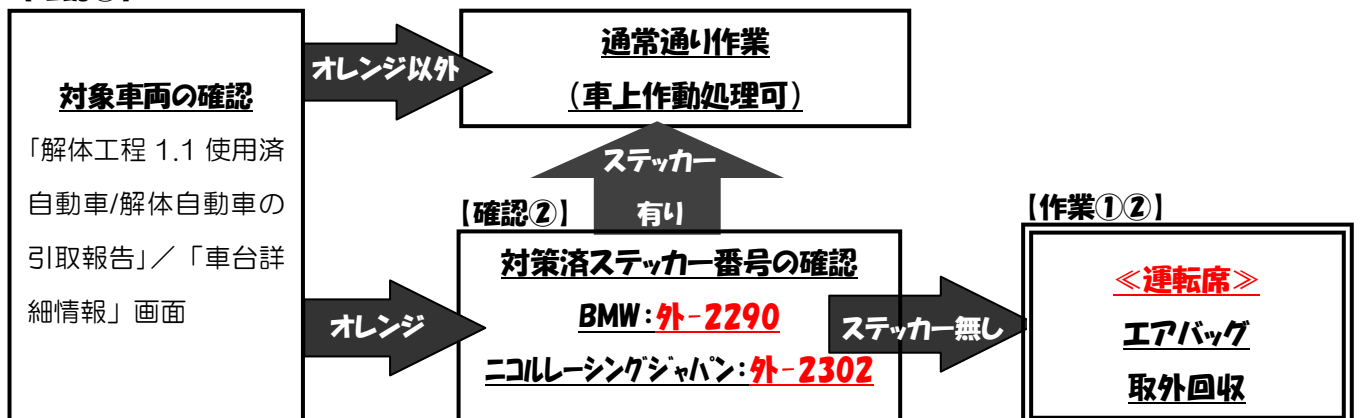

自動車再資源化協力機構 (自再協)
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【確認①-1】対象車両の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。




👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面ではオレンジ表示されません。

【確認①-2】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面での表示(解体工程)


- 1) リコール対象となっている部位の背景色が「オレンジ」で表示されます。
- 2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」が追加となり、対策済ステッカー番号が表示されます。

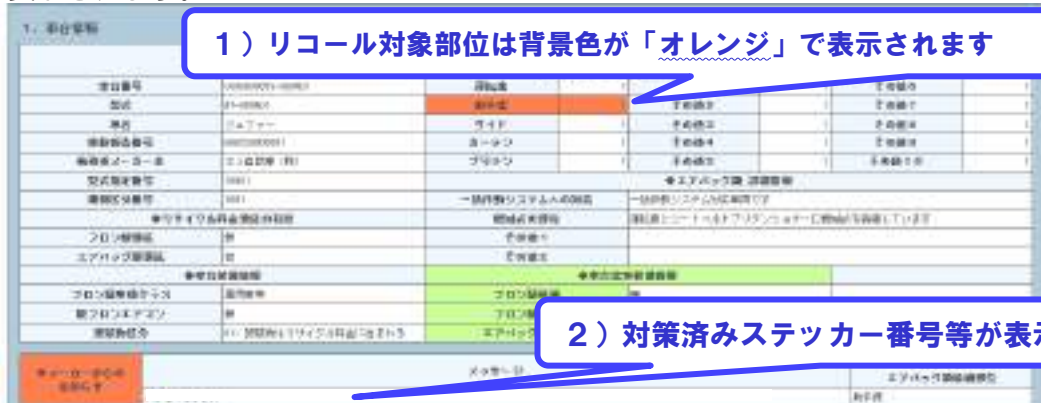

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面から入った「車台詳細情報」画面ではオレンジ表示されません。

◆(解体業者兼任限定)引取工程の使用済自動車の引渡報告画面での表示(参考表示)


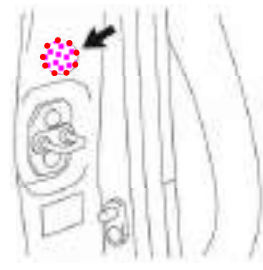
引取工程【1.1~1.2 フロン類回収業者】【1.3~1.4 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面において背景色が「オレンジ」で表示されている車台はリコール対象車両の可能性があります。

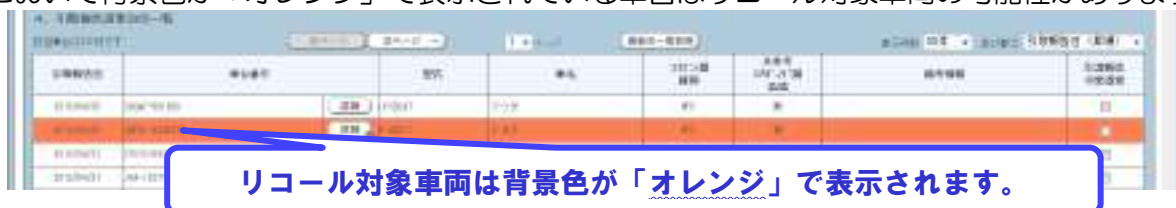

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

【確認②】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p> 	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p> <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p>
なし		 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p>

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】助手席エアバッグの取外回収、分解

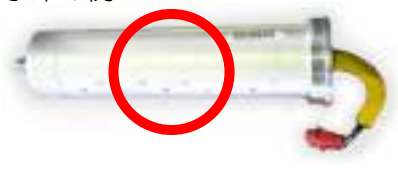リコール対象の助手席エアバッグを車両から取り外しインフレーターの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

<p>【正しい性状】</p> <p>※助手席の例</p>  <p>インフレーター状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて撚り合わせてショートしている</p>	<p>【誤った性状 1】</p> <p>付属品がついている</p> 
<p>【誤った性状 2】</p> <p>ハーネスを撚り合わせてショートしていない</p> 	

【作業②】梱包

取外し後のインフレーターは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「**全桁の車台番号（※）**」を書いた荷札を付けてください。その際、**荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。**

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の**全桁記入**をお願いします。



荷札

赤マジックで囲む

車台番号：TN35-680702

全桁記入！

回収ケースに収納

誤作動防止の為、ハーネスは必ずショートさせてください。


万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. 助手席エアバッグ以外のエアバッグ類(運転手席・シートベルトプリテンショナー等)を車上作動処理する

- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

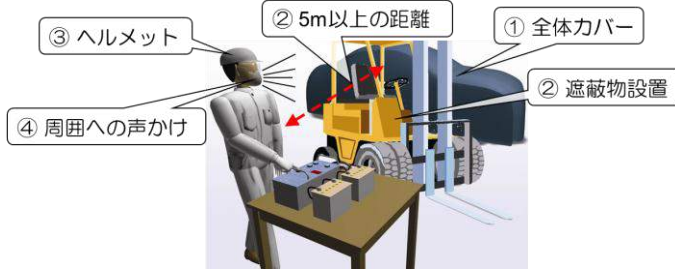

- ☞ 助手席エアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。(備考欄に「助手席(リコール)は取外回収」と記入)

① 事務所管理欄 (1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄 (2)			備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									


作動処理した個数を記入

助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ①(解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)
- ②(解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

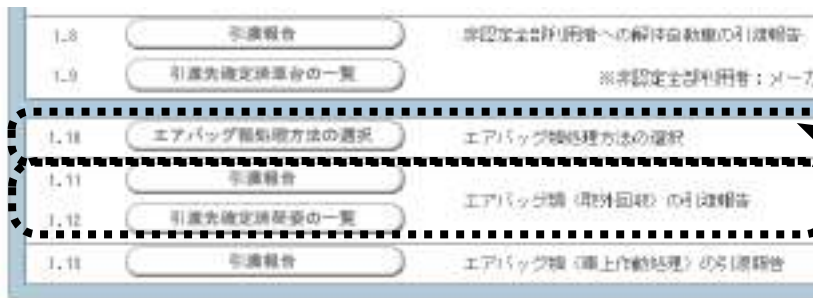

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

① 事務所管理欄 (1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄 (2)			備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

取外回収で引渡報告した日を記入

参考

BMW(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

316ti/318ti



318i / 320i / 325i/330i / 330Xi



318i ツーリング/ 325i ツーリング



318Ci / 330Ci



330Ci カブリオレ



M3/ M3 CSL



525i / 530i / 540i / M5



525i ツーリング / 530i ツーリング



X5 3.0 / X5 4.4 / X5 4.6is



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
BMW	GH-AT18	BMW 316ti	WBAAT52080AF68965 ~ WBAAT52080AF69999 平成14年1月3日 ~ 平成14年3月26日	外-2290
			WBAAT52060AH66007 ~ WBAAT520X0AH69606 平成14年3月27日 ~ 平成16年2月20日	
			WBAEZ52070KT34016 ~ WBAEZ52000KT34892 平成16年3月4日 ~ 平成16年12月7日	
	GH-AU20	BMW 318ti	WBAAU52090KN41178 ~ WBAAU52000KN45930 平成14年1月9日 ~ 平成16年2月19日	
			WBAAU51000KN02335 ~ WBAAU51010KN09830 平成14年1月25日 ~ 平成16年2月9日	
			WBAEZ72040KT46006 ~ WBAEZ72000KT46827 平成16年3月4日 ~ 平成16年12月7日	
			WBAEZ71050KS82088 ~ WBAEZ71050KS83273 平成16年3月6日 ~ 平成16年10月29日	
	GH-AY20	BMW 318i	WBAAZ72040NF69579 ~ WBAAZ72050NF77187 平成14年1月7日 ~ 平成16年3月24日	
			WBAAZ72090NG02415 ~ WBAAZ72040NG26914 平成14年1月7日 ~ 平成16年3月26日	
WBAAY72060FZ91010 ~ WBAEY720X0FZ97703 平成14年1月10日 ~ 平成16年9月16日				

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
BMW	GH-AY20	BMW 318i	WBAAY720X0KJ78003 ~ WBAAY72090KJ89154 平成14年1月11日 ~ 平成15年8月27日	外-2290
			WBAET76030NJ68003 ~ WBAET76090NJ76736 平成16年3月1日 ~ 平成16年11月26日	
			WBABX910X0PN75069 ~ WBABX91000PN77218 平成16年3月4日 ~ 平成17年2月19日	
			WBAET76080NA88005 ~ WBAET76090NA91494 平成16年3月29日 ~ 平成16年11月26日	
		BMW 318i ツ-リング*	WBAAX520X0JY60876 ~ WBAAX52060JY66996 平成14年1月2日 ~ 平成16年2月25日	
			WBAEX52060PR00000 ~ WBAEX52080PR03674 平成16年2月9日 ~ 平成17年6月29日	
		BMW 318Ci	WBABV72010EY95613 ~ WBABV72060EY96921 平成14年1月2日 ~ 平成15年2月22日	
			WBABV71050JZ42876 ~ WBABV71030JZ48269 平成14年1月16日 ~ 平成15年1月31日	
			WBABD910X0PK59003 ~ WBABD91080PK62207 平成15年2月11日 ~ 平成16年1月27日	
			WBABD92050JM15000 ~ WBABD92030JM15982 平成15年3月10日 ~ 平成16年2月19日	
	WBABX920X0PN91013 ~ WBABX92000PN91909 平成16年3月4日 ~ 平成17年2月23日			
	GH-BX20	WBABX92020PN91801 ~ WBABX92030PN92553 平成17年2月4日 ~ 平成18年4月10日		
		WBABX91050PN77229 ~ WBABX91040PN78176 平成17年2月26日 ~ 平成18年5月23日		
	GH-AV22	BMW 320i	WBAET15010NF87226 ~ WBAET150X0NF90156 平成14年1月7日 ~ 平成16年11月29日	
			WBAET16060NG39674 ~ WBAET16050NG57387 平成14年1月10日 ~ 平成16年12月8日	
			WBAEV12010KL00531 ~ WBAEV12080KL03278 平成14年1月11日 ~ 平成16年11月29日	
			WBAEV11050KK70841 ~ WBAEV11020KK74328 平成14年1月30日 ~ 平成15年1月28日	
	GH-AV25	BMW 325i	WBAEV32030FX60729 ~ WBAEV32050FX62353 平成14年1月14日 ~ 平成15年3月25日	
			WBAEV31050KL46067 ~ WBAEV31010KL49600 平成14年1月18日 ~ 平成16年6月29日	
			WBAET35010NF95001 ~ WBAET35020NF95413 平成14年3月5日 ~ 平成16年12月7日	
			WBAET36040NG63449 ~ WBAET36000NG68812 平成14年3月13日 ~ 平成16年12月8日	
		BMW 325i ツ-リング*	WBAEN32020PC00438 ~ WBAEN32020PC03226 平成14年1月2日 ~ 平成17年6月27日	
	GH-AV30	BMW 330i	WBAEV52010KL90593 ~ WBAEV52040KL92211 平成14年1月10日 ~ 平成15年6月16日	
			WBAEV510X0KM65647 ~ WBAEV51000KM67438 平成14年1月11日 ~ 平成15年3月18日	
WBAEV51070PE00535 ~ WBAEV51080PE01337 平成14年1月16日 ~ 平成15年3月28日				
WBAEV510X0KN50522 ~ WBAEV51050KN51920 平成14年1月18日 ~ 平成15年3月18日				

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号	
BMW	GH-AV30	BMW 330i	WBAEV51010PD80637 ~ WBAEV51060PD81301 平成14年2月13日 ~ 平成15年3月11日	外-2290	
			WBAET56030NH46169 ~ WBAET560X0NH47819 平成15年3月4日 ~ 平成16年11月22日		
			WBAET55070NG85023 ~ WBAET55020NG85141 平成15年3月11日 ~ 平成16年11月26日		
			WBAET55020NG90128 ~ WBAET55020NG90419 平成15年4月10日 ~ 平成16年10月18日		
		BMW 330Xi	WBAEW51040PG00348 ~ WBAEW51050PG01458 平成14年1月2日 ~ 平成16年11月3日		
			BMW 330Ci		WBABN51030JT84658 ~ WBABN51060JT86291 平成14年1月2日 ~ 平成15年1月29日
		WBABN52010JU74230 ~ WBABN52080JU76928 平成14年1月2日 ~ 平成15年2月6日			
		WBABD51000PK27007 ~ WBABD51060PK29022 平成15年3月7日 ~ 平成17年6月25日			
		WBABD52090PM07004 ~ WBABD52030PM10285 平成15年3月7日 ~ 平成18年4月22日			
		BMW 330Ci カブリオレ	WBABS52070EH96049 ~ WBABS52090EH98840 平成14年1月4日 ~ 平成14年11月5日		
			WBABS51090EH34752 ~ WBABS510X0EH37143 平成14年1月16日 ~ 平成15年2月22日		
			WBABS52000ET58020 ~ WBABS52000ET58907 平成14年11月19日 ~ 平成15年2月27日		
			WBABW51050PK43018 ~ WBABW51000PK46845 平成15年3月8日 ~ 平成18年8月10日		
			WBABW520X0PM00024 ~ WBABW52050PM05731 平成15年3月8日 ~ 平成18年8月18日		
		GF-BL32	BMW M3		WBSBL91000JP80393 ~ WBSBL91050JP83757 平成14年1月9日 ~ 平成14年7月8日
					WBSBL92070JR01824 ~ WBSBL92090JR03722 平成14年1月12日 ~ 平成14年7月6日
	WBSBL91090JP80621 ~ WBSBL91030JP91064 平成14年1月21日 ~ 平成18年5月23日				
	WBSBL92060JR02866 ~ WBSBL92040JR09993 平成14年4月30日 ~ 平成16年6月8日				
	WBSBL92000PP86013 ~ WBSBL92040PP88475 平成16年6月9日 ~ 平成18年5月8日				
	GH-BL32	WBSBL95060JB98036 ~ WBSBL95090JB98841 平成15年7月4日 ~ 平成15年12月19日			
	GH-DT25	BMW 525i	WBADT41060G003150 ~ WBADT41020G009608 平成14年3月1日 ~ 平成15年5月27日		
			WBADT42010GX95464 ~ WBADT42010GX99997 平成14年3月1日 ~ 平成14年10月21日		
			WBADT42050G020018 ~ WBADT420X0G022993 平成14年10月22日 ~ 平成15年6月4日		
WBADT42080G053000 ~ WBADT42050G053259 平成15年6月4日 ~ 平成15年6月17日					
GH-DS25	BMW 525i ツリング*	WBADS420X0BZ43286 平成15年9月16日			
GH-DS25A		WBADS42060BZ41549 ~ WBADS42030BZ43386 平成14年3月7日 ~ 平成15年12月17日			

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
BMW	GH-DT30	BMW 530i	WBADT62020CE69145 ~ WBADT62020CE69968 平成14年3月1日 ~ 平成14年4月25日	外-2290
			WBADT61060CJ53729 ~ WBADT61060CJ62219 平成14年3月7日 ~ 平成15年5月19日	
			WBADT62040CK17037 ~ WBADT62000CK20095 平成14年4月30日 ~ 平成15年5月27日	
	GH-DS30	BMW 530i ツ-リング	WBADS62010GL81275 ~ WBADS62010GL82202 平成14年3月7日 ~ 平成15年11月24日	
	GH-DN44	BMW 540i	WBADN610X0GG92229 ~ WBADN610X0GG93008 平成14年3月14日 ~ 平成15年3月31日	
			WBADN62090GF13631 ~ WBADN62050GF14016 平成14年3月26日 ~ 平成15年4月7日	
	GH-DE50	BMW M5	WBSDE91070GJ22554 ~ WBSDE91060GJ22822 平成14年5月28日 ~ 平成15年3月14日	
	GH-FA30	BMW X5	WBFAFA52030LM53350 ~ WBFAFA52010LM56621 平成15年2月5日 ~ 平成15年9月11日	
	GH-FB44		WBAFB32060LN88193 ~ WBAFB32090LN89211 平成15年2月5日 ~ 平成15年8月21日	
			WBAFB31090LP12376 ~ WBAFB31000LP14369 平成15年2月7日 ~ 平成15年9月2日	
	GH-FA30N	BMW X5 3.0	WBFAFA12070LW00004 ~ WBFAFA12060LW00026 平成15年6月24日 ~ 平成15年9月29日	
	GH-FA30NA		WBFAFA12090LW00022 ~ WBFAFA12040LW00039 平成15年9月29日 ~ 平成15年9月30日	
	GH-FB44N	BMW X5 4.4	WBAFB51000LU50047 平成15年6月24日	
			WBAFB520X0LT79017 ~ WBAFB52070LT79024 平成15年9月16日 ~ 平成15年9月27日	
GH-FB46	BMW X5 4.6is	WBAFB91030LN96403 ~ WBAFB91060LN98114 平成15年2月1日 ~ 平成15年8月28日		

参考

ニコル・レーシング・ジャパン(同) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

アルピナ B3-3.3/B3-3.3 4WD/B3S

B3-3.3

B3Sクーペ



B3-3.3ツーリング/B3-3.3 4WDツーリング/B3Sツーリン

B3-3.3

B3Sカブリオ



B10-3.3/B10V8S

B10-V8Sツーリング



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ニコル レーシング ジャパン	GF-3E46	アルピナ B3-3.3	WAPB333L02UE46546～WAPB333L02UE46585 平成14年3月7日～平成14年7月11日	外-2302
			WAPB333C02VE46261 平成14年5月7日	
			WAPB333T02XE46140 平成14年7月18日	
	WAPB333R02WE46236～WAPB333R02WE46268 平成14年3月22日～平成14年5月30日			
	GF-3E48	アルピナ B3-3.3 4WD ツーリング	WAPB333T02DE48020～WAPB333T02DE48059 平成14年3月22日～平成14年5月23日	
	GH-3E48		WAPB333T02DE48014～WAPB333T04DE48151 平成14年3月14日～平成16年11月11日	
GF-3E48	アルピナ B3-3.3 4WD	WAPB333L03CE48021～WAPB333L03CE48022 平成15年1月8日～平成15年2月7日		
GH-3E48		WAPB333L04CE48025～WAPB333L05CE48030 平成15年12月10日～平成17年3月17日		
GH-3E50	アルピナ B3S	WAPB334003HE50003～WAPB334005HE50250 平成14年10月10日～平成17年4月7日		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ニコール レーシング ジャパン	GH-3E50	アルピナ B3S クーペ	WAPB334003JE50001～WAPB334006JE50149 平成14年10月10日～平成18年4月20日	外-2302
		アルピナB3S ツリング	WAPB334002LE50001～WAPB334004LE50105 平成14年9月5日～平成16年9月24日	
		アルピナB3S カブリオ	WAPB334003KE50006～WAPB334006KE50292 平成14年10月17日～平成18年6月15日	
	GH-3E51	アルピナ B3S	WAPB334003HE50039～WAPB334004HE50225 平成14年12月26日～平成16年10月21日	
		アルピナ B3S クーペ	WAPB334003JE50028～WAPB334005JE50134 平成15年2月7日～平成17年12月15日	
		アルピナB3S ツリング	WAPB334003LE50006～WAPB334004LE50106 平成14年10月31日～平成16年10月21日	
		アルピナB3S カブリオ	WAPB334004KE50167～WAPB334005KE50285 平成16年1月15日～平成17年8月26日	
	GF-YE47	アルピナ B10-3.3	WAPBA33L02YE47226 平成14年7月18日	
	GH-YE47	アルピナ B10-3.3	WAPBA33L02YE47234～WAPBA33L03YE47240 平成14年11月21日～平成15年8月18日	
	GH-EF50	アルピナ B10-V8S	WAPBA48L02EF50061～WAPBA48L03EF50142 平成14年6月5日～平成15年4月17日	
GH-FF50	アルピナB10- V8S ツリング	WAPBA48T02FF50016～WAPBA48T03FF50032 平成14年7月11日～平成15年5月8日		