

**エアバッグのリコール届出が行われました!!
対象エアバッグの取外回収をお願いします**

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2016年9月9日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両 下記の平成16年～24年 生産の一部の車両	部位	対策済ステッカー番号
BMW (株)	BMW 116i、BMW 118i、BMW 120i、BMW 120iクーパ、BMW 120iカブリカ、BMW 130i、BMW 135iクーパ、BMW 320i、BMW 320iツリツグ、BMW 320iクーパ、BMW 323i、BMW 325i、BMW 325xi、BMW 325iツリツグ、BMW 325iクーパ、BMW 330i、BMW 330xi、BMW 335i、BMW 335iツリツグ、BMW 335iクーパ、BMW 335iカブリカ、BMW X1sDrive 18i、BMW X1sDrive 20i、BMW X1xDrive 20i、BMW X1xDrive 28i、BMW X1xDrive 25i、BMW X3 2.5、BMW X3 2.5si、BMW X3 3.0、BMW X3 3.0si、BMW M3ツリツグ、BMW M3クーパ、BMW M6カブリカ、BMW M6クーパ	運転席	外-2374
	BMW X5 3.0si、BMW X5 xDrive 35i、BMW X5 xDrive 35d、BMW X5 4.8i、BMW X5 xDrive 50i、BMW X6 xDrive 35i、BMW X6 xDrive 50i、BMW ActiveHybrid X6、BMW X5M、BMW X6M	運転席 助手席	

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHPにてご確認ください。

<国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H28/9/9)

<BMW HP> http://www-jp.bmw.com/jp/ja/owners/recall_info/recall_info_list.html (H28/9/9)

<自再協 HP> <http://www.jarp.org/> (H28/9/12)

2.確認手順

【確認①】

対象車両の確認
「解体工程 1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」/「車台詳細情報」画面

オレンジ以外 → **通常通り作業 (車上作動処理可)**

オレンジ → **対策済ステッカー番号 外-2374 の確認**

↑
ステッカー
有り

→
ステッカー無し

【作業①②】
 <<運転席>>のみ
 もしくは
 <<運転席>><<助手席>>
**エアバッグ
取外回収**

自動車再資源化協力機構 (自再協)
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

参考

BMW(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧(備考①)

BMW 116i, BMW 118i, BMW 120i,
BMW 130i



BMW 120i クーペ, BMW 135i クーペ



BMW 120i カブリオレ



BMW 320i, BMW 323i, BMW 325i,
BMW 325xi, BMW 330i, BMW 330xi,
BMW 335i, BMW M3 セダン



BMW 320i ツーリング, BMW 325i ツーリング,
BMW 335i ツーリング



BMW 320i クーペ, BMW 325i クーペ,
BMW 335i クーペ, BMW M3クーペ



BMW 335i カブリオレ



BMW X1 sDrive 18i, BMW X1 sDrive
20i, BMW X1 xDrive 20i, BMW X1
xDrive 28i, BMW X1 xDrive 25i



BMW X3 2.5, BMW X3 2.5si,
BMW X3 3.0, BMW X3 3.0si



BMW M6 カブリオレ



BMW M6 クーペ



BMW(株) 運転席・助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(備考②)

BMW X5 3.0si, BMW X5 xDrive 35i,
BMW X5 xDrive 35d, BMW X5 4.8i,
BMW X5 xDrive 50i, BMW X5M



BMW X6 xDrive 35i,
BMW X6 xDrive 50i, BMW X6M



BMW ActiveHybrid X6



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-UF16	「BMW 116i」	WBAUF120X0PN25011 ~ WBAUF12030PN29997 平成16年11月8日 ~ 平成17年11月24日	743	①
			WBAUF12030PZ30000 ~ WBAUF12080PZ34804 平成17年11月24日 ~ 平成19年2月26日	1,140	①
	ABA-UE16		WBAUE120X0PC76005 ~ WBAUE12020PC80999 平成19年2月19日 ~ 平成20年1月16日	4,770	①
			WBAUE12070P237000 ~ WBAUE120X0P244023 平成20年1月16日 ~ 平成22年1月29日	6,800	①
	LBA-UE16		WBAUE32020E117533 ~ WBAUE32090E118999 平成22年4月12日 ~ 平成22年6月2日	1,395	①
			WBAUE32060E565600 ~ WBAUE32080E566599 平成22年6月2日 ~ 平成22年10月4日	930	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

		WBAUE32090E646400 ~ WBAUE32090E647899 平成 22 年 10 月 4 日 ~ 平成 23 年 2 月 15 日	1,448	①
		WBAUE32010E741100 ~ WBAUE320X0E741791 平成 23 年 2 月 15 日 ~ 平成 23 年 6 月 30 日	572	①
GH-UF18	「BMW 118i」	WBAUF32010FR70006 ~ WBAUF32060FR79994 平成 16 年 11 月 19 日 ~ 平成 18 年 12 月 21 日	6,039	①
		WBAUF32000PS89500 ~ WBAUF32060PS89999 平成 18 年 12 月 21 日 ~ 平成 19 年 1 月 29 日	320	①
		WBAUF320X0PS95000 ~ WBAUF32000PS95149 平成 19 年 1 月 29 日 ~ 平成 19 年 2 月 26 日	37	①
GH-UF20	「BMW 120i」	WBAUF52080PM72011 ~ WBAUF52060PM80446 平成 16 年 2 月 27 日 ~ 平成 19 年 2 月 14 日	3,210	①
ABA-UD20		WBAUD32060PF45003 ~ WBAUD320X0PF47997 平成 19 年 2 月 12 日 ~ 平成 19 年 9 月 27 日	2,381	①
		WBAUD32010P220000 ~ WBAUD32020P223925 平成 19 年 9 月 27 日 ~ 平成 22 年 2 月 10 日	2,581	①
LBA-UD20		WBAUD12070PE11010 ~ WBAUD12030PE11781 平成 22 年 4 月 9 日 ~ 平成 23 年 6 月 28 日	763	①
LBA-UC20	「BMW 120i ターボ」	WBAUC12050VM02057 ~ WBAUC12050VM02298 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 22 年 6 月 12 日	167	①
		WBAUC120X0VN99100 ~ WBAUC12070VN99698 平成 22 年 6 月 14 日 ~ 平成 23 年 3 月 19 日	472	①
		WBAUC12040VR54407 ~ WBAUC12050VR54755 平成 23 年 4 月 15 日 ~ 平成 24 年 12 月 21 日	160	①
ABA-UL20	「BMW 120i 37i 特仕」	WBAUL52090VE84014 ~ WBAUL52050VE85998 平成 19 年 11 月 27 日 ~ 平成 21 年 4 月 18 日	986	①
		WBAUL52080VL54500 ~ WBAUL52020VL55268 平成 21 年 4 月 20 日 ~ 平成 22 年 1 月 21 日	152	①
LBA-UM20		WBAUM52030VF97972 ~ WBAUM52070VF98364 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 24 年 11 月 13 日	181	①
ABA-UF30	「BMW 130i」	WBAUF92090PS90003 ~ WBAUF92090PS90955 平成 17 年 5 月 12 日 ~ 平成 19 年 2 月 22 日	589	①
		WBAUF92070PS88007 ~ WBAUF92020PS89498 平成 17 年 8 月 16 日 ~ 平成 18 年 6 月 16 日	340	①
		WBAUF92010P010011 ~ WBAUF92080P010653 平成 18 年 6 月 17 日 ~ 平成 19 年 2 月 26 日	153	①
ABA-UD30		WBAUD52010JM27002 ~ WBAUD52060JM27996 平成 19 年 2 月 9 日 ~ 平成 21 年 1 月 29 日	789	①
		WBAUD52060PF53002 ~ WBAUD52030PF53765 平成 19 年 2 月 20 日 ~ 平成 23 年 2 月 28 日	350	①
		WBAUD52040J012000 ~ WBAUD52080J012419 平成 21 年 3 月 6 日 ~ 平成 23 年 4 月 19 日	269	①
ABA-UC30	「BMW 135i ターボ」	WBAUC92000VM06404 ~ WBAUC920X0VM08399 平成 22 年 2 月 9 日 ~ 平成 24 年 9 月 26 日	620	①
		WBAUC92010VU20201 ~ WBAUC92070VU20297 平成 24 年 9 月 26 日 ~ 平成 24 年 12 月 10 日	26	①
		WBAUC92090VX58008 ~ WBAUC920X0VX58017 平成 24 年 12 月 14 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	5	①
ABA-UC35		WBAUC72000VF18112 ~ WBAUC72040VF21997 平成 19 年 12 月 5 日 ~ 平成 21 年 10 月 6 日	1,467	①
		WBAUC72040VM39300 ~ WBAUC72030VM39496 平成 21 年 10 月 6 日 ~ 平成 21 年 12 月 22 日	56	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

		WEAUC72060VM93908 ~ WBAUC72050VM93917 平成 22 年 1 月 12 日 ~ 平成 22 年 1 月 26 日	18	①
ABA-VA20	「BMW 320i」	WBAVA72060AK40007 ~ WBAVA72040AK44928 平成 16 年 11 月 24 日 ~ 平成 17 年 5 月 3 日	676	①
		WBAVA72070AH20253 ~ WBAVA72030AH23201 平成 17 年 2 月 11 日 ~ 平成 17 年 9 月 16 日	68	①
		WBAVA76010NK11193 ~ WBAVA76050NK29986 平成 17 年 4 月 29 日 ~ 平成 18 年 5 月 15 日	3,925	①
		WBAVA76020NK00462 ~ WBAVA76090NK09952 平成 17 年 5 月 3 日 ~ 平成 19 年 2 月 2 日	262	①
		WBAVA72010KX18067 ~ WBAVA72010KX20515 平成 17 年 5 月 12 日 ~ 平成 17 年 9 月 23 日	323	①
		WBAVA76050NK61000 ~ WBAVA76030NK75817 平成 18 年 5 月 15 日 ~ 平成 19 年 3 月 5 日	1,835	①
		WBAVA760X0NL25144 ~ WBAVA76070NL37736 平成 19 年 2 月 8 日 ~ 平成 19 年 9 月 28 日	1,329	①
		WBAVG760X0NG35683 ~ WBAVG76050NG36465 平成 19 年 10 月 5 日 ~ 平成 19 年 11 月 5 日	85	①
		WBAVG76090NL61504 ~ WBAVG76000NL69331 平成 19 年 11 月 7 日 ~ 平成 20 年 9 月 4 日	721	①
		WBAVG76000NM00402 ~ WBAVG76040NM01892 平成 20 年 3 月 28 日 ~ 平成 20 年 9 月 1 日	70	①
		WBAPG56010NL20023 ~ WBAPG56090NL23929 平成 20 年 8 月 29 日 ~ 平成 21 年 1 月 30 日	448	①
		WBAVG76000NL69510 ~ WBAVG76060NL69835 平成 20 年 9 月 5 日 ~ 平成 20 年 9 月 9 日	101	①
		WBAPG56080NL71566 ~ WBAPG56060NL73493 平成 20 年 10 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 3 日	63	①
		WBAPG560X0NM12005 ~ WBAPG56090NM22217 平成 21 年 2 月 2 日 ~ 平成 21 年 12 月 11 日	1,062	①
		WBAPG56050NM40035 ~ WBAPG56080NM41292 平成 21 年 6 月 24 日 ~ 平成 21 年 12 月 11 日	10	①
		LBA-IG20		WBAPG36080NK80558 ~ WBAPG36020NK80944 平成 22 年 4 月 6 日 ~ 平成 22 年 4 月 19 日
WBAPG36020NM92100 ~ WBAPG36060NM97039 平成 22 年 4 月 19 日 ~ 平成 23 年 1 月 21 日	980			①
WBAPG360X0NN36375 ~ WBAPG36020NN38556 平成 23 年 1 月 24 日 ~ 平成 23 年 12 月 5 日	802			①
LBA-PG20 G		WBAPG36090NM64004 ~ WBAPG360X0NM64268 平成 22 年 4 月 12 日 ~ 平成 23 年 10 月 26 日	168	①
		WBAPG32000A393398 平成 22 年 5 月 7 日	1	①
ABA-VR20	「BMW 320i ターニング」	WBAVR72000KW37330 ~ WBAVR72030KW44059 平成 18 年 2 月 28 日 ~ 平成 19 年 8 月 24 日	1,868	①
		WBAVV72050A134505 ~ WBAVV72090A138136 平成 19 年 8 月 31 日 ~ 平成 20 年 8 月 18 日	1,025	①
		WBAUS72030A370027 ~ WBAUS72070A372976 平成 20 年 9 月 15 日 ~ 平成 21 年 10 月 14 日	741	①
		WBAUS72040A782926 ~ WBAUS72070A783391 平成 21 年 10 月 19 日 ~ 平成 22 年 2 月 8 日	135	①
LBA-US20		WBAUS92020A536386 ~ WBAUS92020A536498 平成 22 年 3 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 17 日	59	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

		WBAUS92070A861101 ~ WBAUS92010A862082 平成 22 年 3 月 17 日 ~ 平成 22 年 6 月 17 日	276	①
		WBAUS92010A938500 ~ WBAUS92030A940491 平成 22 年 6 月 19 日 ~ 平成 23 年 3 月 17 日	494	①
		WBAUS92020F088105 ~ WBAUS92050F089765 平成 23 年 3 月 21 日 ~ 平成 24 年 5 月 29 日	602	①
ABA-WA20	「BMW 320i ターボ」	WBAWA51000JP97005 ~ WBAWA51070JP97504 平成 19 年 2 月 12 日 ~ 平成 22 年 1 月 21 日	398	①
		WBAWA52040PG05003 ~ WBAWA52070PG06999 平成 19 年 2 月 19 日 ~ 平成 20 年 5 月 16 日	1,825	①
		WBAWA52000P300000 ~ WBAWA52090P301887 平成 20 年 5 月 16 日 ~ 平成 22 年 1 月 15 日	1,447	①
LBA-KD20		WBAKD72030E245510 ~ WBAKD72020E246499 平成 22 年 3 月 12 日 ~ 平成 23 年 4 月 18 日	513	①
		WBAKD72070E752300 ~ WBAKD72090E753027 平成 23 年 4 月 18 日 ~ 平成 24 年 12 月 18 日	528	①
LBA-KD20 G		WBAKD72080E244501 ~ WBAKD72090E245477 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 24 年 2 月 14 日	110	①
		WBAKD720X0E807905 ~ WBAKD72040E807950 平成 24 年 3 月 29 日 ~ 平成 24 年 6 月 30 日	10	①
ABA-VB23	「BMW 323i」	WBAVB52010KW66005 ~ WBAVB52070KW66266 平成 17 年 9 月 2 日 ~ 平成 17 年 10 月 24 日	115	①
		WBAVB51060KV45021 ~ WBAVB51070KV45092 平成 17 年 9 月 7 日 ~ 平成 17 年 10 月 24 日	36	①
		WBAVB55060ND15006 ~ WBAVB55050ND16437 平成 17 年 9 月 12 日 ~ 平成 19 年 3 月 28 日	599	①
		WBAVB56080ND25065 ~ WBAVB56000ND29906 平成 17 年 10 月 3 日 ~ 平成 18 年 3 月 10 日	1,404	①
		WBAVB56080NE60000 ~ WBAVB56000NE61996 平成 18 年 3 月 10 日 ~ 平成 18 年 6 月 20 日	426	①
		WBAVB56020NK81027 ~ WBAVB56030NK85975 平成 18 年 6 月 21 日 ~ 平成 19 年 3 月 30 日	862	①
		WBAVB16050NK89002 ~ WBAVB16030NK94036 平成 19 年 3 月 31 日 ~ 平成 19 年 8 月 30 日	1,266	①
		WBAVB15050NE70007 ~ WBAVB15040NE70662 平成 19 年 4 月 2 日 ~ 平成 19 年 8 月 28 日	249	①
ABA-VB25	「BMW 325i」	WBAVB11010KT59007 ~ WBAVB11080KT60073 平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 17 年 4 月 28 日	60	①
		WBAVB12010KU95166 ~ WBAVB12040KU98420 平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 19 年 1 月 23 日	156	①
		WBAVB15090NA43012 ~ WBAVB15040NA43533 平成 17 年 4 月 28 日 ~ 平成 19 年 3 月 28 日	242	①
		WBAVB16020NB24108 ~ WBAVB16090NB28558 平成 17 年 5 月 5 日 ~ 平成 18 年 4 月 19 日	824	①
		WBAVB16070NE50020 ~ WBAVB16040NE52159 平成 18 年 4 月 21 日 ~ 平成 19 年 3 月 27 日	550	①
		WBAVB36020NL00002 ~ WBAVB36000NL08101 平成 19 年 3 月 15 日 ~ 平成 20 年 9 月 8 日	761	①
		WBAVB35020NB99001 ~ WBAVB35020NB99242 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 20 年 9 月 2 日	122	①
		WBAPH12070A152004 平成 20 年 9 月 16 日	1	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

		WBAPH16090NL74594 ~ WBAPH16070NL76473 平成 20 年 9 月 22 日 ~ 平成 21 年 7 月 30 日	567	①
		WBAPH15060NL73503 ~ WBAPH15070NL73655 平成 20 年 10 月 2 日 ~ 平成 22 年 2 月 11 日	79	①
		WBAPH11090A636029 平成 21 年 7 月 27 日	1	①
		WBAPH16070NM60020 ~ WBAPH16040NM60640 平成 21 年 8 月 5 日 ~ 平成 22 年 2 月 12 日	58	①
LBA-PH25		WBAPH36050NM65003 ~ WBAPH36080NM65481 平成 22 年 3 月 11 日 ~ 平成 22 年 7 月 23 日	173	①
		WBAPH35090NM64504 ~ WBAPH35000NM64715 平成 22 年 4 月 8 日 ~ 平成 23 年 11 月 1 日	97	①
		WBAPH36070NN20809 ~ WBAPH36000NN21445 平成 22 年 7 月 26 日 ~ 平成 23 年 10 月 26 日	205	①
ABA-VF25	「BMW 325xi」	WBAVF11040A013124 ~ WBAVF110X0A013242 平成 19 年 9 月 17 日 ~ 平成 20 年 7 月 31 日	19	①
		WBAPK11060A508011 ~ WBAPK11080A508091 平成 20 年 9 月 19 日 ~ 平成 21 年 9 月 28 日	10	①
ABA-VS25	「BMW 325i 7-リンク」	WBAVS12080KV95023 ~ WBAVS12010KV97695 平成 17 年 8 月 31 日 ~ 平成 19 年 2 月 26 日	742	①
		WBAVW920X0A071607 ~ WBAVW92020A072766 平成 19 年 2 月 28 日 ~ 平成 20 年 8 月 19 日	566	①
		WBAUT92000A538506 ~ WBAUT92040A539125 平成 20 年 9 月 15 日 ~ 平成 22 年 2 月 23 日	274	①
LBA-UT25		WBAUT72020A537961 ~ WBAUT720X0A538288 平成 22 年 3 月 11 日 ~ 平成 22 年 7 月 30 日	144	①
		WBAUT72050A899900 ~ WBAUT72060A899999 平成 22 年 7 月 30 日 ~ 平成 22 年 12 月 6 日	29	①
		WBAUT72040FJ88000 ~ WBAUT72080FJ88291 平成 22 年 12 月 6 日 ~ 平成 24 年 3 月 28 日	134	①
LBA-KE25	「BMW 325i 7-リンク」	WBAKE52090E430002 ~ WBAKE52030E430478 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 23 年 2 月 7 日	255	①
		WBAKE52010E720301 ~ WBAKE52020E720677 平成 23 年 2 月 17 日 ~ 平成 24 年 12 月 18 日	171	①
ABA-VB30	「BMW 330i」	WBAVB310X0KN91052 ~ WBAVB31090KN92029 平成 16 年 8 月 25 日 ~ 平成 17 年 4 月 28 日	63	①
		WBAVB32050AW49010 ~ WBAVB32080AW50300 平成 16 年 11 月 29 日 ~ 平成 17 年 9 月 20 日	124	①
		WBAVB35010NC38047 ~ WBAVB350X0NC38452 平成 17 年 4 月 28 日 ~ 平成 18 年 7 月 31 日	108	①
		WBAVB36020NC45538 ~ WBAVB36070NC48208 平成 17 年 4 月 28 日 ~ 平成 18 年 8 月 2 日	337	①
ABA-YD30	「BMW 330xi」	WBAVD31020AC92092 ~ WBAVD31010AC92973 平成 17 年 9 月 26 日 ~ 平成 18 年 11 月 28 日	11	①
ABA-PM35	「BMW 335i」	WBAPM56010NN35300 ~ WBAPM56090NN35609 平成 22 年 12 月 6 日 ~ 平成 23 年 10 月 10 日	107	①
		WBAPM56000NM66003 ~ WBAPM56000NM66499 平成 22 年 3 月 11 日 ~ 平成 22 年 12 月 1 日	173	①
		WBAPM55000NM65502 ~ WBAPM55020NM65551 平成 22 年 4 月 28 日 ~ 平成 23 年 10 月 6 日	41	①
ABA-VB35		WBAVB71000AP88518 ~ WBAVB71010AP88785 平成 18 年 8 月 22 日 ~ 平成 19 年 3 月 29 日	134	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

			WBAVB72060KM95005 ~ WBAVB72060KM95943 平成 18 年 9 月 15 日 ~ 平成 19 年 3 月 29 日	545	①
			WBAVB76050NE95007 ~ WBAVB76080NE96989 平成 19 年 3 月 14 日 ~ 平成 20 年 5 月 21 日	780	①
			WBAVB750X0NF09002 ~ WBAVB75050NF09165 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 20 年 7 月 8 日	154	①
			WBAPM720X0A381002 ~ WBAPM72030A381004 平成 20 年 9 月 16 日 ~ 平成 20 年 9 月 16 日	3	①
			WBAPM76070NH81041 ~ WBAPM760X0NH81969 平成 20 年 10 月 2 日 ~ 平成 22 年 2 月 11 日	383	①
			WBAPM75040NM10000 ~ WBAPM75090NM10056 平成 20 年 10 月 9 日 ~ 平成 22 年 2 月 9 日	56	①
ABA-UV35	「BMW 335i 7-リツグ」		WBAUV910X0A755010 ~ WBAUV92000A756214 平成 22 年 3 月 19 日 ~ 平成 24 年 1 月 24 日	159	①
ABA-VS35			WBAVS71080KS76015 ~ WBAVS71020KS76821 平成 18 年 8 月 23 日 ~ 平成 20 年 7 月 22 日	185	①
			WBAVS72080FG43005 ~ WBAVS72090FG43806 平成 18 年 9 月 14 日 ~ 平成 20 年 8 月 18 日	591	①
			WBAUV71040A193707 ~ WBAUV71060A194020 平成 20 年 8 月 20 日 ~ 平成 22 年 2 月 8 日	34	①
			WBAUV72030A491907 ~ WBAUV72070A492137 平成 20 年 9 月 16 日 ~ 平成 22 年 2 月 18 日	178	①
ABA-KG35		「BMW 335i ターボ」		WBAKG72020E397012 ~ WBAKG720X0E397498 平成 22 年 3 月 17 日 ~ 平成 22 年 9 月 24 日	119
			WBAKG71050E247770 ~ WBAKG710X0E248493 平成 22 年 4 月 8 日 ~ 平成 22 年 7 月 29 日	19	①
			WBAKG71070E629301 ~ WBAKG720X0E633132 平成 22 年 9 月 20 日 ~ 平成 24 年 12 月 12 日	262	①
			WBAKG71020E713543 ~ WBAKG710X0E715489 平成 22 年 12 月 13 日 ~ 平成 24 年 8 月 1 日	50	①
			WBAKG710X0J251529 ~ WBAKG71050J251583 平成 24 年 9 月 13 日 ~ 平成 24 年 12 月 3 日	4	①
ABA-WB35			WBAWB71050PW78727 ~ WBAWB72080PW82995 平成 18 年 8 月 25 日 ~ 平成 18 年 9 月 25 日	415	①
		WBAWB71090P026113 ~ WBAWB71040P031042 平成 18 年 9 月 16 日 ~ 平成 19 年 12 月 20 日	271	①	
		WBAWB72040P051113 ~ WBAWB72070P055091 平成 18 年 9 月 25 日 ~ 平成 20 年 2 月 2 日	857	①	
		WBAWB71050P193021 ~ WBAWB71010P194554 平成 20 年 1 月 10 日 ~ 平成 20 年 9 月 25 日	135	①	
		WBAWB72080P175000 ~ WBAWB72070P176428 平成 20 年 2 月 5 日 ~ 平成 20 年 9 月 26 日	460	①	
		WBAWB71020PV76477 ~ WBAWB71030PV78190 平成 20 年 10 月 6 日 ~ 平成 22 年 2 月 10 日	63	①	
		WBAWB72080PY13701 ~ WBAWB72000PY14342 平成 21 年 5 月 11 日 ~ 平成 22 年 2 月 24 日	118	①	
ABA-DX35	「BMW 335i カブリレ」		WBADX71010E240887 ~ WBADX72030E241988 平成 22 年 4 月 15 日 ~ 平成 22 年 11 月 24 日	83	①
			WBADX71020E613029 ~ WBADX72010E669039 平成 22 年 7 月 27 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	247	①
			WBADX71030E766809 ~ WBADX71030E768690 平成 23 年 5 月 6 日 ~ 平成 24 年 10 月 4 日	27	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

		WBADX71040J398020 ~ WBADX710X0J398068 平成 24 年 11 月 2 日 ~ 平成 24 年 12 月 17 日	2	①
ABA-WL35		WBAWL72030JZ93010 ~ WBAWL72020JZ97999 平成 18 年 12 月 8 日 ~ 平成 20 年 9 月 22 日	875	①
		WBAWL71010PX39066 ~ WBAWL71030PX40977 平成 18 年 12 月 12 日 ~ 平成 19 年 6 月 4 日	74	①
		WBAWL71050P165006 ~ WBAWL71070P169445 平成 19 年 6 月 6 日 ~ 平成 20 年 9 月 27 日	317	①
		WBAWL72020J011001 ~ WBAWL72040J011159 平成 20 年 9 月 22 日 ~ 平成 20 年 9 月 29 日	107	①
		WBAWL710X0PX37378 ~ WBAWL71030PX37979 平成 20 年 9 月 29 日 ~ 平成 21 年 3 月 27 日	42	①
		WBAWL72090PZ84454 ~ WBAWL72020PZ85526 平成 20 年 9 月 29 日 ~ 平成 22 年 1 月 15 日	381	①
		WBAWL71090PX38053 ~ WBAWL71000PX38846 平成 21 年 4 月 7 日 ~ 平成 22 年 2 月 2 日	15	①
ABA-VL18	「BMW X1 sDrive 18i」	WBAVL32020VL04376 ~ WBAVL32080VL04432 平成 22 年 3 月 15 日 ~ 平成 22 年 3 月 18 日	2	①
		WBAVL32020VN75163 ~ WBAVL32090VN78755 平成 22 年 4 月 15 日 ~ 平成 22 年 11 月 23 日	155	①
		WBAVL32020VP87626 ~ WBAVL32090VP95593 平成 22 年 12 月 2 日 ~ 平成 23 年 12 月 6 日	1,543	①
		WBAVL32090VT41103 ~ WBAVL32020VT42948 平成 23 年 12 月 6 日 ~ 平成 24 年 6 月 15 日	325	①
CBA-VL18		WBAVL32050VT42782 ~ WBAVL320X0VT43099 平成 24 年 6 月 11 日 ~ 平成 24 年 7 月 10 日	113	①
		WBAVL32000VU74400 ~ WBAVL32090VU74850 平成 24 年 7 月 11 日 ~ 平成 24 年 12 月 21 日	264	①
DBA-VL20	「BMW X1 sDrive 20i」	WBAVL92090VU20421 ~ WBAVL92030VU22150 平成 24 年 6 月 7 日 ~ 平成 24 年 12 月 21 日	687	①
DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM92050VL66502 ~ WBAVM92070VL66999 平成 23 年 8 月 22 日 ~ 平成 23 年 10 月 27 日	147	①
		WBAVM92000VT55911 ~ WBAVM92050VT58500 平成 23 年 11 月 2 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	1,207	①
	「BMW X1 xDrive 28i」	WBAVM12040VM57407 ~ WBAVM12070VM57899 平成 23 年 8 月 23 日 ~ 平成 23 年 11 月 17 日	392	①
		WBAVM12010VT52100 ~ WBAVM12060VT52464 平成 23 年 11 月 17 日 ~ 平成 24 年 12 月 17 日	315	①
ABA-VL25	「BMW X1 xDrive 25i」	WBAVL52090VL58009 ~ WBAVL52080VL58499 平成 22 年 2 月 9 日 ~ 平成 22 年 5 月 11 日	314	①
		WBAVL52030VP32002 ~ WBAVL52060VP33810 平成 22 年 5 月 11 日 ~ 平成 23 年 8 月 30 日	1,368	①
GH-PA25	「BMW X3 2.5」	WBAPA72080WB69651 ~ WBAPA72090WB69997 平成 17 年 9 月 1 日 ~ 平成 17 年 10 月 20 日	149	①
		WBAPA72060WD50005 ~ WBAPA720X0WD51979 平成 17 年 10 月 25 日 ~ 平成 18 年 7 月 27 日	770	①
ABA-PC25	「BMW X3 2.5si」	WBAPC720X0WG56005 ~ WBAPC72060WG63243 平成 18 年 8 月 29 日 ~ 平成 22 年 2 月 25 日	5,295	①
GH-PA30	「BMW X3 3.0」	WBAPA91000WA27050 ~ WBAPA91090WA28701 平成 17 年 9 月 6 日 ~ 平成 18 年 7 月 20 日	54	①
		WBAPA92090WB36783 ~ WBAPA92060WB37289 平成 17 年 9 月 6 日 ~ 平成 18 年 7 月 25 日	105	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

ABA-PC30	「BMW X3 3.0si」	WBAPC92030WE70009 ~ WBAPC92020WE72012 平成 18 年 8 月 30 日 ~ 平成 22 年 4 月 21 日	1,116	①
ABA-FE30	「BMW X5 3.0si」	WBAFE42000LK90011 ~ WBAFE42000LK99677 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 22 年 3 月 3 日	3,796	②
ABA-ZV30	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAZY42070LL57006 ~ WBAZY42090LL57993 平成 22 年 3 月 16 日 ~ 平成 22 年 8 月 26 日	82	②
		WBAZY42020L491003 ~ WBAZY42010L491106 平成 22 年 8 月 30 日 ~ 平成 22 年 9 月 27 日	18	②
ABA-ZV30 S		WBAZY42000LL57008 ~ WBAZY420X0LL57999 平成 22 年 4 月 7 日 ~ 平成 22 年 8 月 28 日	398	②
		WBAZY42090L491001 ~ WBAZY420X0L491105 平成 22 年 8 月 28 日 ~ 平成 22 年 9 月 27 日	45	②
DBA-ZV30		WBAZY42090L491113 ~ WBAZY42080L493886 平成 22 年 9 月 30 日 ~ 平成 24 年 12 月 15 日	206	②
DBA-ZV30 S		WBAZY42080LL57984 平成 22 年 9 月 14 日	1	②
		WBAZY42070L491109 ~ WBAZY42000L493896 平成 22 年 9 月 29 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	925	②
LDA-ZW30	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAZW42010L793816 ~ WBAZW42090L798875 平成 23 年 12 月 10 日 ~ 平成 24 年 9 月 3 日	81	②
		WBAZW420700B63108 ~ WBAZW420X00B65743 平成 24 年 9 月 13 日 ~ 平成 24 年 12 月 21 日	32	②
LDA-ZW30 S		WBAZW42060L791155 ~ WBAZW42010L798997 平成 23 年 10 月 10 日 ~ 平成 24 年 9 月 9 日	569	②
		WBAZW420200B63002 ~ WBAZW420400B65771 平成 24 年 9 月 10 日 ~ 平成 24 年 12 月 22 日	232	②
ABA-FE48	「BMW X5 4. Si」	WBAFES2040LC96551 ~ WBAFES2090LC97999 平成 19 年 3 月 28 日 ~ 平成 20 年 4 月 30 日	222	②
		WBAFES1020LY87198 ~ WBAFES1070LY88704 平成 19 年 3 月 30 日 ~ 平成 19 年 10 月 25 日	27	②
		WBAFES1070LZ68553 ~ WBAFES1080LZ74412 平成 19 年 4 月 20 日 ~ 平成 19 年 9 月 20 日	82	②
		WBAFES20X0LJ52001 ~ WBAFES2060LJ53145 平成 19 年 4 月 27 日 ~ 平成 19 年 9 月 6 日	140	②
		WBAFES2080LJ85000 ~ WBAFES2070LJ85084 平成 19 年 9 月 13 日 ~ 平成 19 年 9 月 25 日	4	②
		WBAFES1060L091084 ~ WBAFES1040L097790 平成 19 年 11 月 16 日 ~ 平成 20 年 10 月 31 日	102	②
		WBAFES2010LJ88000 ~ WBAFES2010LJ88496 平成 20 年 4 月 30 日 ~ 平成 20 年 9 月 11 日	119	②
		WBAFES2060LK28006 ~ WBAFES2010LK28687 平成 20 年 9 月 13 日 ~ 平成 22 年 2 月 26 日	70	②
		WBAFES1070L300039 ~ WBAFES1060L301795 平成 20 年 11 月 21 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日	14	②
		ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAZY820X0LL67102 ~ WBAZY820X0LL67472 平成 22 年 4 月 30 日 ~ 平成 23 年 1 月 13 日
WBAZY81000LL58992 平成 22 年 5 月 11 日	1			②
WBAZY81090L391893 ~ WBAZY81030L395373 平成 22 年 6 月 26 日 ~ 平成 24 年 10 月 11 日	28			②
WBAZY82040LV39527 ~ WBAZY82040LV39916 平成 23 年 3 月 9 日 ~ 平成 24 年 11 月 5 日	35			②

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

ABA-ZV44 S		WBAZY82040LL67208 ~ WBAZY82010LL67456 平成22年6月25日 ~ 平成22年12月14日	4	②
		WBAZY81090L392347 ~ WBAZY810X0L394365 平成22年9月10日 ~ 平成23年10月13日	7	②
		WBAZY82050LV39505 ~ WBAZY82070LV39604 平成23年2月11日 ~ 平成23年6月15日	5	②
ABA-FG30	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAFG42060LJ78033 ~ WBAFG42010LJ79994 平成20年4月2日 ~ 平成21年7月17日	657	②
		WBAFG42020LL30504 ~ WBAFG42070LL31082 平成21年7月21日 ~ 平成22年2月5日	185	②
ABA-FG35		WBAFG22000L80029 ~ WBAFG22000L80578 平成22年4月9日 ~ 平成22年9月29日	175	②
DBA-FG35		WBAFG22090L80580 ~ WBAFG220X0L80989 平成22年9月29日 ~ 平成23年5月26日	130	②
		WBAFG22030L590019 ~ WBAFG22000L597214 平成23年6月16日 ~ 平成24年12月20日	437	②
ABA-FG44	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAFG810X0LJ37090 ~ WBAFG810X0LJ38868 平成20年6月10日 ~ 平成20年7月30日	41	②
		WBAFG82050LL79039 ~ WBAFG82030LL79671 平成21年6月16日 ~ 平成24年12月20日	83	②
		WBAFG81000L280033 ~ WBAFG81060L288489 平成20年8月7日 ~ 平成24年8月28日	101	②
		WBAFG82070LG99014 ~ WBAFG82020LG99499 平成20年9月18日 ~ 平成21年5月14日	96	②
AAA-FH44	「BMW ActiveHybrid X6」	WBAFH21070LK42762 ~ WBAFH210X0LK42996 平成22年10月12日 ~ 平成23年8月22日	65	②
ABA-GY44	「BMW X5M」	WBSGY02040LH67008 ~ WBSGY02020LH67847 平成21年7月15日 ~ 平成24年12月19日	82	②
		WBSGY01060LK10633 ~ WBSGY01080LK12478 平成21年10月16日 ~ 平成23年6月17日	20	②
		WBSGY01090LY62145 ~ WBSGY01030LY62836 平成23年10月29日 ~ 平成24年11月20日	9	②
ABA-GZ44	「BMW X6M」	WBSGZ02030LJ88506 ~ WBSGZ02020LJ89324 平成21年7月6日 ~ 平成24年12月17日	106	②
		WBSGZ01060LJ54156 ~ WBSGZ01010LJ54436 平成21年10月1日 ~ 平成21年11月3日	11	②
		WBSGZ01040LM11069 ~ WBSGZ01060LM12854 平成21年11月20日 ~ 平成22年12月3日	12	②
		WBSGZ01060L587167 ~ WBSGZ01090L589429 平成23年3月3日 ~ 平成24年12月11日	26	②
ABA-VA40	「BMW M3 セダン」	WBSYA91090E039073 ~ WBSYA91010E039620 平成19年11月27日 ~ 平成20年7月29日	85	①
		WBSYA92010E040023 ~ WBSYA92000E040594 平成19年12月3日 ~ 平成20年7月30日	105	①
		WBSPM92060E197501 ~ WBSPM92030E198489 平成20年9月12日 ~ 平成23年1月20日	240	①
		WBSPM910X0E195526 ~ WBSPM910X0E196546 平成20年9月20日 ~ 平成23年4月18日	83	①
		WBSPM92030E625721 ~ WBSPM920X0E626008 平成23年2月8日 ~ 平成23年10月22日	12	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

CBA-VA40		WBSPM92080E198049 ~ WBSPM92060E198499 平成 21 年 12 月 10 日 ~ 平成 23 年 1 月 24 日	73	①		
		WBSPM91020E196072 ~ WBSPM91010E196712 平成 22 年 4 月 15 日 ~ 平成 23 年 10 月 13 日	36	①		
		WBSPM92060E625700 ~ WBSPM92020E626004 平成 23 年 1 月 25 日 ~ 平成 23 年 10 月 28 日	63	①		
ABA-WD40	「BMW M3 ターボ」	WBSWD92010PY34021 ~ WBSWD92040PY38998 平成 19 年 5 月 22 日 ~ 平成 21 年 10 月 15 日	691	①		
		WBSWD910X0PY29255 ~ WBSWD91070PY33988 平成 19 年 5 月 29 日 ~ 平成 20 年 6 月 16 日	476	①		
		WBSWD91060P303091 ~ WBSWD91010P306481 平成 20 年 6 月 26 日 ~ 平成 22 年 1 月 19 日	139	①		
		WBSWD920X0P389018 ~ WBSWD92050P389508 平成 21 年 10 月 20 日 ~ 平成 22 年 2 月 25 日	18	①		
		WBSKG91080E397895 平成 22 年 4 月 26 日	1	①		
		WBSKG920X0E423220 ~ WBSKG92070E423546 平成 22 年 5 月 4 日 ~ 平成 22 年 7 月 23 日	3	①		
		WBSKG91040E568741 ~ WBSKG91060E569213 平成 22 年 9 月 17 日 ~ 平成 22 年 11 月 17 日	6	①		
		WBSKG91070E685004 ~ WBSKG92040E698551 平成 22 年 12 月 9 日 ~ 平成 23 年 9 月 14 日	13	①		
		WBSKG91010E854448 ~ WBSKG91060E855871 平成 23 年 10 月 5 日 ~ 平成 24 年 9 月 8 日	9	①		
		WBSKG92050E997403 ~ WBSKG92080E998383 平成 23 年 10 月 10 日 ~ 平成 24 年 9 月 5 日	12	①		
		WBSKG92050J530022 ~ WBSKG92020J530060 平成 24 年 9 月 21 日 ~ 平成 24 年 10 月 22 日	3	①		
		WBSKG91080J454670 平成 24 年 12 月 7 日	1	①		
		CBA-WD40		WBSKG92010E423008 ~ WBSKG92000E423999 平成 22 年 4 月 12 日 ~ 平成 22 年 12 月 2 日	81	①
				WBSKG91020E397827 ~ WBSKG91090E397999 平成 22 年 4 月 16 日 ~ 平成 22 年 5 月 11 日	6	①
WBSKG91090E568038 ~ WBSKG91030E569296 平成 22 年 5 月 14 日 ~ 平成 22 年 12 月 3 日	27			①		
WBSKG91090E684906 ~ WBSKG92080E698598 平成 22 年 12 月 6 日 ~ 平成 23 年 9 月 26 日	144			①		
WBSKG91030E854371 ~ WBSKG91030E855889 平成 23 年 9 月 17 日 ~ 平成 24 年 9 月 12 日	30			①		
WBSKG92010E886931 ~ WBSKG92010E886962 平成 23 年 10 月 8 日 ~ 平成 23 年 10 月 17 日	2			①		
WBSKG92000E997406 ~ WBSKG92090E998358 平成 23 年 10 月 11 日 ~ 平成 24 年 8 月 16 日	53			①		
WBSKG92010J530017 ~ WBSKG92020J530138 平成 24 年 9 月 20 日 ~ 平成 24 年 12 月 14 日	7			①		
WBSKG91030J454575 ~ WBSKG91040J454679 平成 24 年 10 月 22 日 ~ 平成 24 年 12 月 10 日	2			①		
ABA-LZ44 M	「BMW M6 M6」			WBSLZ92030C967407 ~ WBSLZ92020C967530 平成 24 年 2 月 15 日 ~ 平成 24 年 12 月 13 日	41	①
		WBSLZ91030C985178 ~ WBSLZ91040C985299 平成 24 年 6 月 18 日 ~ 平成 24 年 12 月 10 日	12	①		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2374」の有無をご確認ください。

※国土交通省HPリコール届出より引用

		「BMW M6 ターボ」	WBSLX92010C967914 ~ WBSLX92060C968217 平成 24 年 6 月 20 日 ~ 平成 24 年 12 月 19 日	91	①
			WBSLX91040C986216 ~ WBSLX91020C986392 平成 24 年 8 月 10 日 ~ 平成 24 年 10 月 26 日	20	①
			WBSLX910X0D139114 ~ WBSLX91030D139200 平成 24 年 11 月 8 日 ~ 平成 24 年 12 月 14 日	8	①
	70 型式	44 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 2 月 27 日 ~ 平成 24 年 12 月 22 日	(計 109,718 台)	

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

引取報告日	引取元事業者/事業者名	車台番号	型式	車名	参考 加/減 装備	エアバッグ類 熱性気配剤 自社 処理	気室者 処理	引取報告 対象車種
2018/11/25	〇〇自動車株式会社	1045878010	ACE07G13	通称車台	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	〇〇自動車株式会社	1045878010	ACE07G13	一時停止車台	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	〇〇自動車株式会社	1045878010	ACE07G13	既取車台	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

部位名	部品番号	部品名	部品種別	部品状態	部品位置	部品説明
エアバッグ	1045878010	通称車台	有	取外	運転席	運転席
エアバッグ	1045878010	一時停止車台	有	取外	運転席	運転席
エアバッグ	1045878010	既取車台	有	取外	運転席	運転席

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に対策済ステッカー番号が表示されます。

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

【車上作動契約がある場合】
リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください


引取報告日	車台番号	型式	車名	参考 加/減 装備	エアバッグ類 熱性気配剤 自社 処理	気室者 処理	引取報告 対象車種
2018/11/25	1045878010	ACE07G13	通称車台	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	1045878010	ACE07G13	一時停止車台	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	1045878010	ACE07G13	既取車台	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

👉 なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。

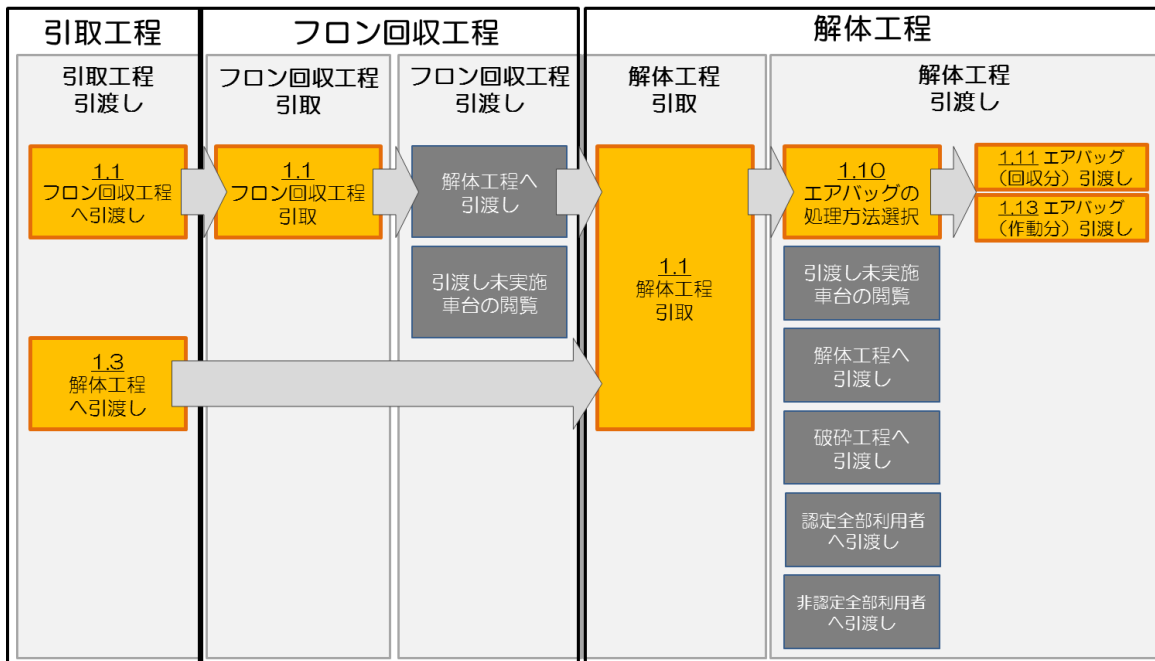


自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

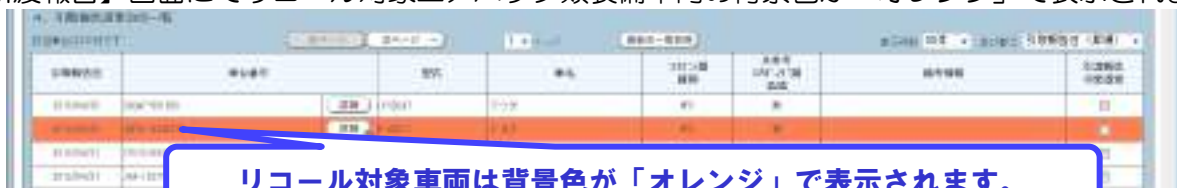

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。


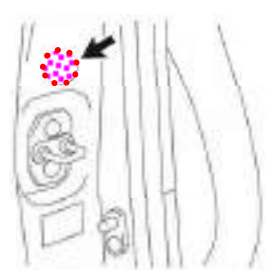
◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。



【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。

対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p> 	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p> 	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p> 
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p>  <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p> 
なし		 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p>

【作】 (注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	<ul style="list-style-type: none"> インフレータ状態まで分解 ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撚り合わせてショート 	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号(※)」を書いた荷札を付けてください。
その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

(※) 指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。

荷札

赤マジックで囲む

車台番号：TN35-680702

全桁記入！

回収ケースに収納

誤作動防止の為、ハーネスは必ずショートさせてください。

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「**通電時の距離確保と遮蔽物の設置**」「**周囲の安全確保**」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを閉め、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

③ 通電時のヘルメット着用

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。**作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。**

④ 通電時の周囲への声かけ。**車台の周囲に人がいないことを確認してください。**



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を**下げ**、運転席のヘッドレストを**最下部まで下げ**、シートを**前方に引き出す**とともに**前に倒す**。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに**毛布**を置き、その上に**カバー**をかける

毛布をかけた上に更に**カバー**をかける事で、**飛散防止効果**を期待。



Ⓒ **ボンネット**を開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



(備考欄に「リコール対象部位(例:助手席)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)		備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3		
2							
3							
4							

作動処理した個数を記入

助手席(リコール)は取外回収

例:助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕
回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	※認定主計利用者への解体自動車引渡報告
1.9	引渡先確定済報告の一覧	※※認定主計利用者:メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の確認
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済報告の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の

「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)		備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1
2			/				/
3			/				/
4			/				/

取外回収で引渡報告した日を記入

助手席(リコール)は取外回収